

MRAエアリムーブサンダ

型式 MRA-PG280

MRA-PG2943

取扱説明書

このたび、MRAエアリムーブサンダをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をお読みいただき、充分に理解された上で作業に入って下さい。

お買い上げの製品またはこの取扱説明書の内容につきまして、ご質問がある場合は、最寄の弊社機械工具部までご遠慮なくお問合せください。

1. 安全にご使用いただくために

「MRAエアリムーブサンダ」を安全にご使用いただくには正しい操作が不可欠です。
この取扱説明書に示されている安全に関する注意事項をよくお読みになり、十分に理解された上で作業に入って下さい。
この取扱説明書に示されている操作法および安全に関する注意事項は、「MRAエアリムーブサンダ」指定の使用目的に使用する場合のみに関するものです。
この取扱説明書に書かれていない使用法を行う場合にその作業に必要な安全に対する配慮を充分に取って下さい。(弊社の予想外の作業に対する責任は負いかねます。)
この取扱説明書では、注意していただきたいこと、安全や保全に関することは「△警告」または「△注意」という見出しへ記載しております。

2. 据え付け

2-1. 仕様

型式	最 高 回転数	供 給 空 気 圧 力 (MPa)	空 気 消 費 量 (ℓ/min(ANR))	チヤッキング 能 力 (inch)	ホース 接続口 (エア源側)	排 気 方 法	レバ- 方 式	本 体 質 量 (g)	3 軸 合 成 値 m/s ²
MRA-PG280	4,000 min ⁻¹	0.6 ^{+0.1} _{-0.1}	330	4	Rcl/4	後方	ON↔OFF レバー	1,200	<2.5
MRA-PG2943	3,600 min ⁻¹	0.6 ^{+0.1} _{-0.1}	330	4	Rcl/4	後方	ON↔OFF レバー	1,100	<2.5

MRAエアリムーブサンダの取り扱いには、充分に注意を払ってください。

△ 警告

- 保護具（眼鏡、耳栓、保護帽、マスク、手袋）を着用しないとケガをする恐れがあります。
- エアリムーブサンダ本体とエアホースの接続は確実に行ってください。エアリムーブサンダ本体がエアホースからはずれ、はずれたホースでケガをする恐れがあります。
- 作業中の先端部には絶対にさわらないでください。

- 作業時は眼鏡、耳栓、保護帽、マスク、手袋を着用してください。
- 配管は間違いないように確認しながら作業を進めてください。
- 回転した状態で放置しないでください。

△ 警告

- 狭い空間での作業には換気に注意し、排気や切粉等が目や口に入らないようにしてください。
- 回転した状態で放置しないでください。
- ボディ部を強くクランプすると、回転不良になる恐れがあります。

3. 空気配管

3-1. 供給空気について


供給する空気圧力は0.5～0.7MPa標準とします。特に0.7MPaを越える空気圧力は、本体への寿命に悪影響を与えますので供給しないでください。

△ 注意

エア3点セットを使用しタービン油(32または56)を毎分1滴給油してください。
給油しないと振動や発熱が生じ早期に故障します。
供給空気圧力は0.5～0.7MPaで使用してください。

3-2. 配管について

MRAエアリムーブサンダの配管途中には必ずエア3点セットを設置してください。

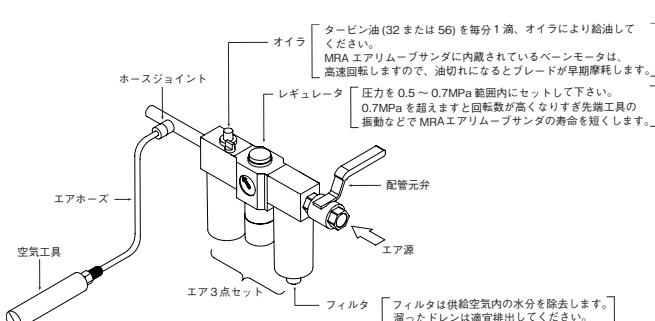

4. 工具の交換要項

⚠ 警告

- 工具の交換時配管元弁を必ず締めて下さい。
- アンバランスのある工具等を使用すると、振動、発熱の原因となり早期に故障します。
- 工具の着脱の際には必ず付属品のスパナを使用してください。他のスパナを使用すると、スピンドル等が早期に破損します。
- 専用工具以外は絶対に使用しないでください。

4-1. 工具の交換方法

MRA-PG280

- (1)工具及びブラシ用アダプタの6角部を本体シャフトの6角部に合わせ取り付けます。

ブラシは先にアダプタにセットしてください。

- (2)工具を押さえ、ねじを締めこみ、固定します。

注：MRA-PG280にはシャフトロックボタンはありません。


MRA-PG2943

- (1)あらかじめブラシをセットしたアダプタをシャフトに取り付けます。

この時、本体の回転方向を確認してください。


- (2)シャフトロックボタンを押し

こみシャフト、ブラシを固定した状態で、ディスクナットを締めこみ、固定します。

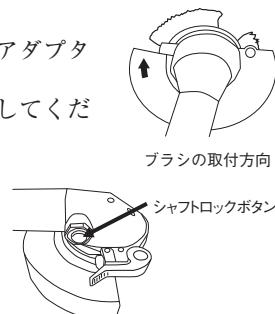

ブラシのセット方法

- (1)アダプタにブラシをセットします。

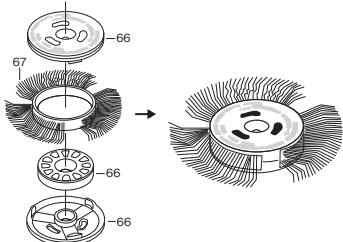

5. 運転

5-1. 用途

MRAエアリムーブサンダは専用の工具を使用して各種加工物のバリ取仕上げ、塗装剥がし等の加工を行うエア作業工具です。

5-2. ご使用時の注意事項

- MRAエアリムーブサンダの操作はしかるべき訓練を受けた後、行ってください。
- 共同作業を行う場合は定められた合図に基づいて作業してください。
- 作業時は眼鏡、耳栓、保護帽、マスク、手袋等保護具を身につけて行ってください。保護具を使用しないとケガをする恐れがあります。

⚠ 注意

- 工具を取り付ける際には必ず付属のスパナを使用し締め付けてください。
- MRAエアリムーブサンダを使用中、落下させると早期に故障します。
- 排気方向に注意してください。

5-3. 構成と機能

・本体

高性能なベーンモータを内蔵スピンドルを高速回転します。


・機能

流量調整ダイヤル (MRA-PG280,MRA-PG2943)



安全カバー (MRA-PG2943のみ)

カバーロックレバーを緩め、カバーを動かします。

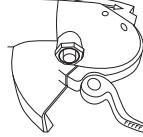

グリップ (MRA-PG280のみ)

時計回りで締り、反時計回りで緩みます。

作業しやすい位置で固定してください。

5-4. 作業前の点検

(1) 本体

本体は作業前および作業終了時点検し、レバーの「ON」↔「OFF」操作によって回転と停止ができるか点検してください。異常があれば修理の実施か新品を購入してください。

(2) メインエアの供給圧が0.5～0.7MPaの範囲内か確認してください。

(3)初めて使用する際には供給圧で0.4～0.5MPaでタービン油を10分毎に数滴給油し、30分間以上慣らし運転をしてください。

(4)MRAエアリムーブサンダに内蔵されているベーンモータは高速回転しますので、油切れになるとブレード（羽根）が早期に摩耗します。

MRAエアリムーブサンダの配管途中には必ずエア3点セットを設置し、タービン油(32または56)を毎分1滴供給してください。

(5)MRAエアリムーブサンダを回転させる前に、工具が確実に取りつけられているか確認してください。

⚠ 注意

お買上げ後、初めて使用する場合は、下記条件で充分な慣らし運転をしてください。

①供給空気圧：0.4～0.5MPa

②タービン油(32または56)を10分毎に数滴給油

③慣らし運転で30分間以上

5-5. 操作

(1)本体に工具を確実に取り付けてください。

(2)MRAエアリムーブサンダ本体をエア源に接続してください。

(3)レバーをON側に押しスピンドルを回転させ、作業等を行ってください。

(4)作業終了後レバーをOFF側にもどし、回転を停止させてください。

(5)MRAエアリムーブサンダ本体をエア源から取り外してください。

5-6. 作業終了後の整備・保管

用意するもの：ウエス、防錆油

(1) 本体

工具装着部の内面はエアブローしたりウエスで拭いてください。防錆油を塗布して保管してください。

(2) エアホース取付部

接続口から砂や切粉がホース内部へ侵入しないようにして、ツールボックスに保管してください。

(3) 保管場所

湿気、水、塵埃の多い場所を避けてください。

⚠ 注意

本製品をエア配管から外す場合、エア圧力を「0」にしてから行ってください。